

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**PE FW110****FIN****WVGZZZCR5RD012447**

Vertragsnummer

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.07.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

ohne MwSt.**mit 19% MwSt.**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.07.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.07.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.07.2025 um 10:45 Uhr durch , im Beisein von

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem innen nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten und von dem Motorraum war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	PE FW110
Tag der Erstzulassung	07.02.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.01.2008

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Touareg (RC8)(05.2023->) / Touareg 3.0 V6 TDI R-Line 4Motion
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0603 / COC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZCR5RD012447
Radstand	2904
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Oryxweiß
Lackierung	Perlmutteffekt / Acryl / 3-Schicht / 0R, L0K1
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	210 kW / 2967 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	23.971
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 35 R 22 106 Y	Bridgestone / Turanza T 005AD AO	S / O	5 mm
rechts	285 / 35 R 22 106 Y	Bridgestone / Turanza T 005AD AO	S / O	4 mm
2 links	285 / 35 R 22 106 Y	Bridgestone / Turanza T 005AD AO	S / O	6 mm
rechts	285 / 35 R 22 106 Y	Bridgestone / Turanza T 005AD AO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 24.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Abgasendrohr verchromt, links/rechts, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem Discover Pro Max (Touchscreen), Ausstattung R-Line, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Batterie 68 Ah, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bordwerkzeug, Dachhimmel Stoff, schwarz, Diebstahlsicherung für Räder (Falgenschlösser), Einstiegsleisten (Edelstahl) R-Line, Fahrassistenten-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer), Fahrassistenten-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Fußmatten Textil, Fzg. ohne Hybrid, Generator 120-180 A, Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung, Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Harnstofftank (AdBlue) 24 Ltr., Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Ladekantenschutz (Edelstahl), Lautsprecher (8), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht, Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light HD), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect / We Connect Plus / VW Connect / VW Connect Plus, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI, Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI KAT (DPYD), Multimedia-Schnittstelle 3 x USB (Typ C, 45 W) vorn, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt klappbar, verschiebbar, Lehnenneigung einstellbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sperrdifferential, Start/Stop-Anlage mit Rekuperation, Verbandkasten

und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Zentralverriegelung, Zuziehhilfe für Heckklappe

Sonderausstattung

Ambiente-Paket, Anhängerkupplung elektr. anklappbar inkl. Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist), Assistenz-Paket IQ.DRIVE, Ausstattungs-Paket: Offroad, Dachreling schwarz lackiert / glänzend, Design-Paket Black Style, Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, Klimaanlage Climatronic 4-Zonen inkl. Fondbedienung, Komfort-Paket, LM-Felgen 9,5x22 (Estoril, schwarz glanzgedreht), Leder-Paket Puglia, Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten, Parkassistent-Paket (Park Assist Pro) mit Fernsteuerung, Reifendruck-Kontrollsystem, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sender für Garagentoröffner (integriert), Sitze vorn mit Klima- und Massagefunktion, Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutter-Effekt, Zuziehhilfe Türen vorn und hinten

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

Der Innenraum war erheblich verschmutzt. Geruch Innenraum.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Griff Motorhaubenbetätigung gebrochen, erneuern (Bild 10); Innenraum erheblich verschmutzt, reinigen (Bild 7, 8, 9, 11, 12); Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 13, 14, 15).

Fehlende Teile

Laderaumabdeckung, Fahrzeugschlüssel-Schließsystem erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Kofferraum



Bild 6 : Typenschild/Fahrgestellnummer



Bild 7 : Innenraum erheblich verschmutzt

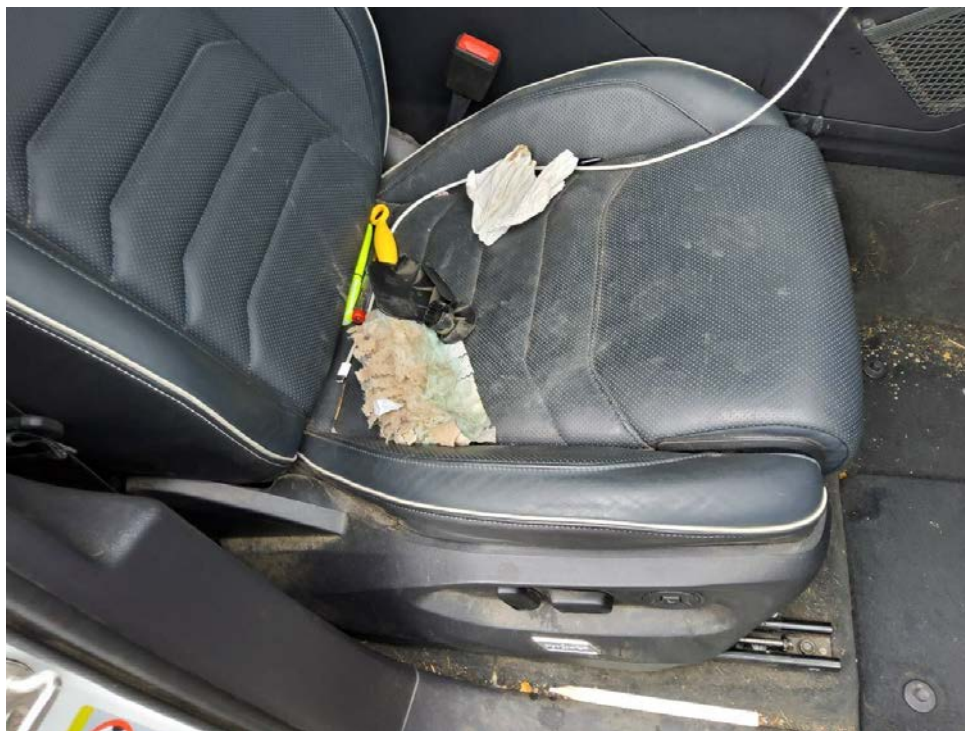


Bild 8 : Innenraum erheblich verschmutzt



Bild 9 : Innenraum erheblich verschmutzt



Bild 10 : Griff Motorhaubenbetätigung gebrochen



Bild 11 : Innenraum erheblich verschmutzt

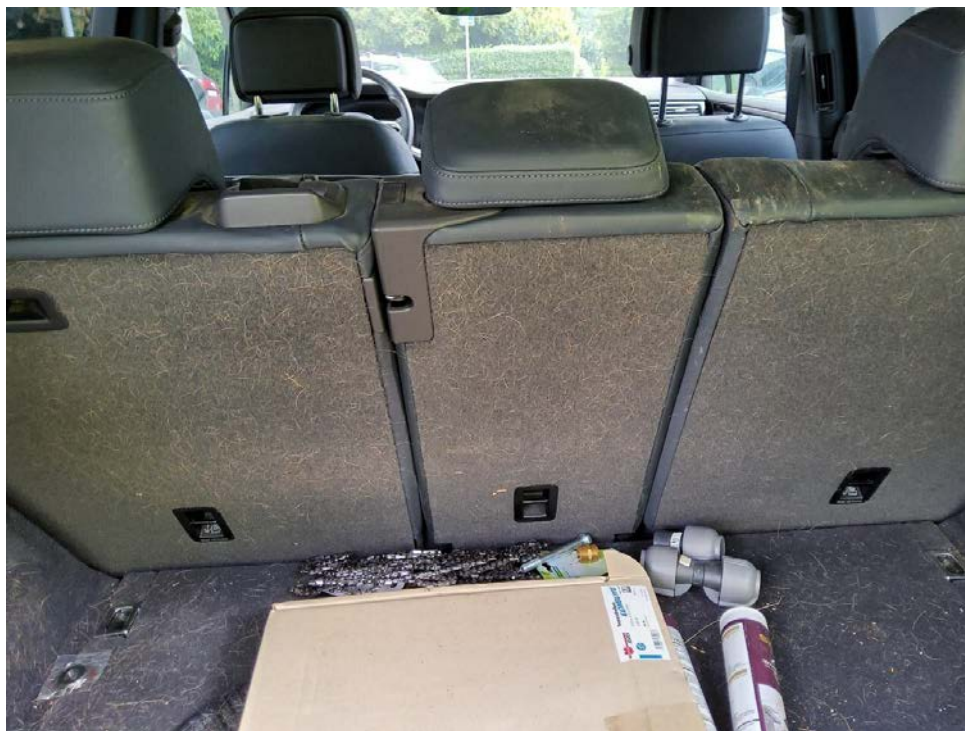


Bild 12 : Innenraum erheblich verschmutzt



Bild 13 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 14 : Felge vorne rechts verschrammt

