

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle

Telefon
Fax
E-Mail

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**B AT5091E****FIN****JTMAABAA50A017469**

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

24.06.2026, elektronisch

Besichtigung

24.06.2026 um 09:15 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2026 um 09:15 Uhr durch _____ bei _____, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Tür hinten links*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	J
Kennzeichen	B AT5091E
Tag der Erstzulassung	11.04.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	11.04.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

04 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	TOYOTA (J)
Typ / Verkaufsbezeichnung	EAM1(M) / bZ4X
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7104 / AAR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTMAABAA50A017469
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	73 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Einsatzart	Taxi
Km-Stand abgelesen	25.815

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 V	Goodride / AllSeason Elite Z-401	A / O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 V	Goodride / AllSeason Elite Z-401	A / O	6 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 V	Goodride / AllSeason Elite Z-401	A / O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 V	Goodride / AllSeason Elite Z-401	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

7-Zoll-Multiinfodisplay, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und seitlich im Fond, Armauflage mit Türverkleidung in Stoff vorne, Außenspiegel elektrisch einstell-, heranklapp- und beheizbar, Batterie: Lithium-Ionen Batterie, 71,4 kWh, Berganfahr-Assistent (HAC), Bremsleuchte, dritte mit LED-Technik, Connected Services, Einstiegsbeleuchtung, Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), akustisch, Fensterheber elektrisch, Fernlicht-Assistent (AHB), Feststellbremse elektrisch mit Hold-Funktion, Gepäckraumabdeckung ausziehbar, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Getränkehalter, Heckleuchten, LED-Technik, Heckscheibe beheizbar, ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit zusätzlichem oberem Befestigungspunkt, hinten, Innenraumbeleuchtung in LED-Technik, Innenspiegel automatisch und stufenlos abblendend, Klimaautomatik, zwei Zonen, mit Wärmepumpe, Konsolenbox, vorne, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), Lackierung: Uni, Ladekabel, Laderaumboden, doppelstufig, Lenkrad, höhen- und längsverstellbar, manuell, Lenkrad: Lenkrad in Leder, im 3-Speichen-Design, Lichtsensor mit Follow-me-home-Funktion, On-Board-Charger, Polster: Stoff, Radio: Toyota Smart Connect, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitalradio (DAB+), Radiozubehör: USB-Schnittstellen, vorne (2) und hinten (2), Reifenreparaturset, Räder: Leichtmetallfelgen, 18 Zoll (mit Aerodynamik-Radabdeckung), Räder: Reifendruck-Warnsystem, Rückfahrkamera, Scheinwerfer in LED-Technik, Scheinwerferhöhenverstellung manuell, Sitze: 2. Sitzreihe im Verhältnis 60 : 40 umklappbar, Sitze: Beifahrersitz manuell höhen- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz manuell höhen- und längsverstellbar, Smart-Key-System, Sonnenblende vorne mit Schminkspiegel und Beleuchtung, Steckdose 12 V vorne, Tagfahrlicht in LED-Technik, Toyota Safety Sense, Türverriegelung, Kindersicherung hinten, Wegfahrsperre elektronisch,

Wärmeschutzverglasung: Getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Toyota-Taxipaket

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Taxi, Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür hinten links, Restdeformationsspuren ersichtlich, erneuern (Bild 15, 16, 17, 18); Tür hinten rechts, Folierung anbringen, instandsetzen (Bild 21); Stoßfänger hinten, Folierung anbringen, instandsetzen (Bild 19); Radzierblende hinten rechts, verschrammt, erneuern (Bild 9); Bremsscheiben vorne und hinten, Standschaden, Freibremsten und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14); Stoßfänger vorne rechts und links, verschrammt, erneuern (Bild 10, 11, 12, 13); Zierleiste Tür hinten rechts, verschrammt, erneuern (Bild 20); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19); Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21); Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7); Dachhimmel, verschmutzt, reinigen (Bild 8); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Spiegelkappe rechts, verschrammt; Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Ersatzschlüssel (Schließanlage erneuern), Bordmappe inklusive Serviceheft, Dachaufsetzer, Wartung kein Nachweis, Zulassungsbescheinigung Teil 1

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

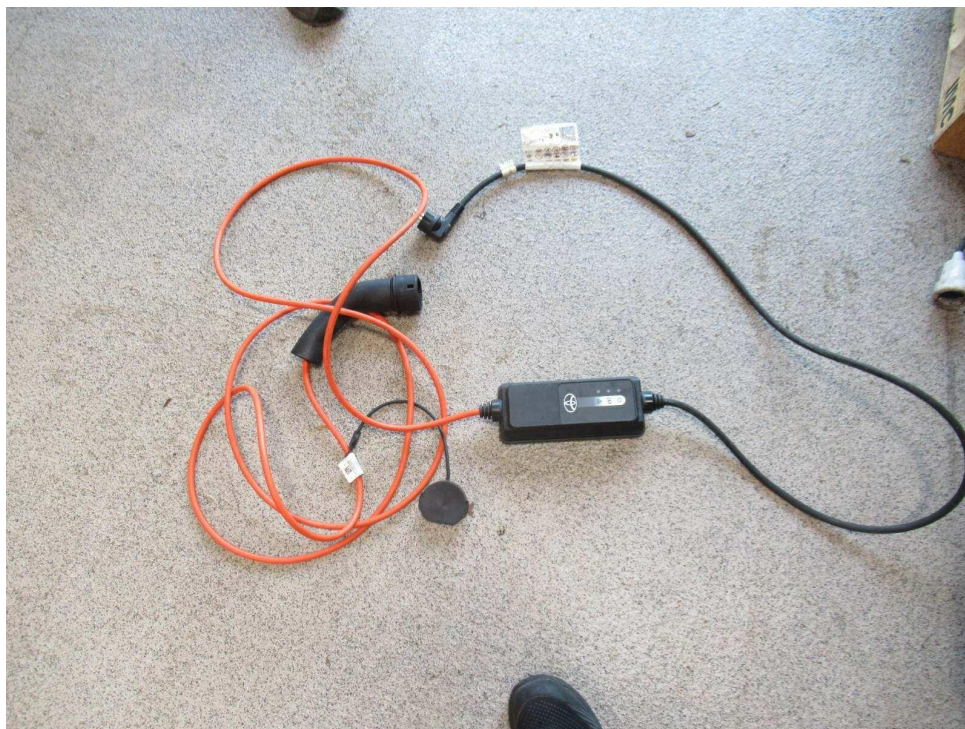


Bild 5 : Ladekabel



Bild 6 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Dachhimmel, verschmutzt, reinigen



Bild 9 : Radzierblende hinten rechts, verschrammt



Bild 10 : Stoßfänger vorne rechts und links, verschrammt



Bild 11 : Stoßfänger vorne rechts und links, verschrammt



Bild 12 : Stoßfänger vorne rechts und links, verschrammt



Bild 13 : Stoßfänger vorne rechts und links, verschrammt



Bild 14 : Bremsscheiben vorne und hinten, Standschaden, Freibremsen und



Bild 15 : Tür hinten links, Restdeformationsspuren ersichtlich



Bild 16 : Tür hinten links, Restdeformationsspuren ersichtlich



Bild 17 : Tür hinten links, Restdeformationsspuren ersichtlich



Bild 18 : Tür hinten links, Restdeformationsspuren ersichtlich
Zierleiste beschädigt und lose



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair
Stoßfänger hinten, Folierung anbringen

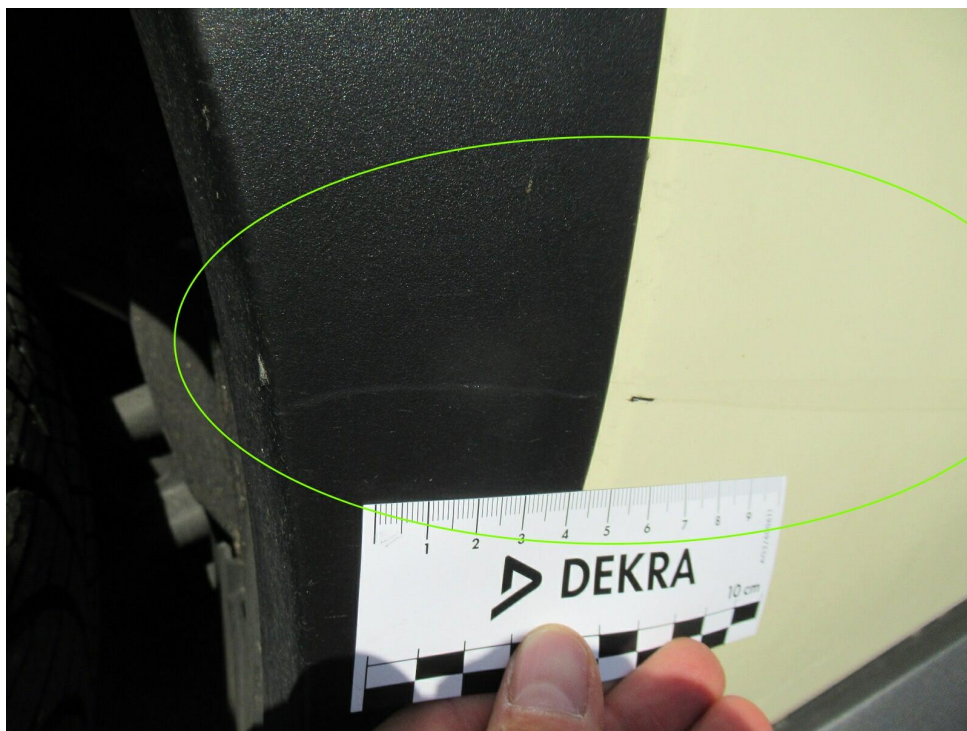


Bild 20 : Zierleiste Tür hinten rechts, verschrammt
Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Tür hinten rechts, Folierung anbringen